

Advanced accessories for Erweitertes Zubehör

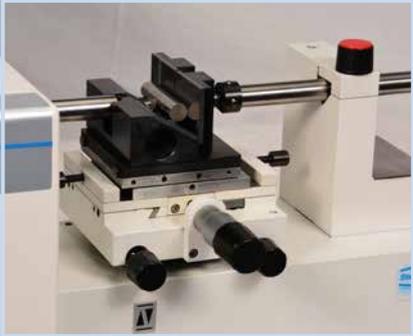
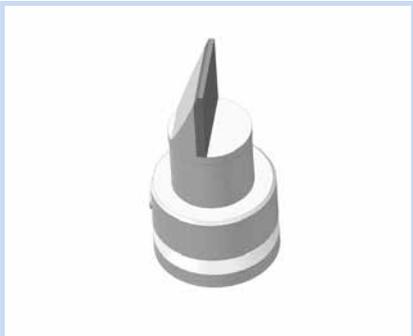
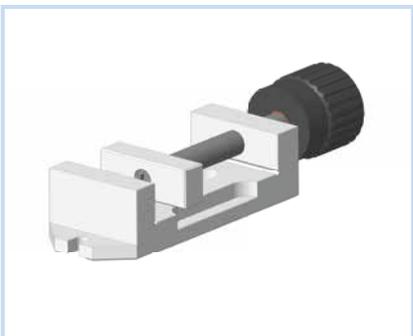
Advanced Accessory Erweitertes Zubehör	Order No. Bestell-Nr.	Description & Scope Beschreibung & Anwendungsbereich	
<p>Internal thread measuring device Innengewinde-messeinrichtung</p>	76 4206 272.20	<p>Laminated spring parallelogram with inductive probe and position indicator LEDs incl. handle probe set (ruby ball) and dial gauge</p> <p>Blattfederparallelogramm mit Induktivtaster und Positionsindikator LED's, inkl. Hanteltaster-Set (Rubinkugel) und Messuhr</p>	
<p>Floating table Y-axis Schwimmtisch Y-Achse</p>	76 4206 259.25	<p>To check plug gauges and pin gauges, in Y-axis floating</p> <p>Zum Prüfen von Lehdornen und Prüfstiften, in Y-Achse schwimmend</p>	
<p>Quick clamping table Schnellspanntisch</p>	76 4206 925.25	<p>For fast clamping of small thread and ring gauges, incl. dial gauge holders</p> <p>Zum schnellen Aufspannen kleiner Gewinde- und Lehrringe, inkl. Messuhrhalter</p>	
<p>Prism stage Prismmentisch</p>	76 4205 011.25	<p>For measurement of cylindrical specimens</p> <p>Für die Vermessung zylindrischer Prüflinge</p>	

Advanced Accessory Erweitertes Zubehör	Order No. Bestell-Nr.	Description & Scope Beschreibung & Anwendungsbereich	
<p>Tunnel table Tunneltisch</p>	76 4206 250 25	<p>For probing from below for rings, gauges and drillholes</p> <p>Zum Antasten von unten bei Ringen, Lehren und Bohrungen</p>	
<p>Center support Spitzenbock</p>	76 4205 012 25	<p>To check mandrels and cylindrical parts with centering</p> <p>Zum Prüfen von Dornen und zylindrischen Teilen mit Zentrierung</p>	
<p>Center support pivotable and movable Spitzenbock schwenk- und verschiebbar</p>	76 4206 926 25	<p>To test plug gage, thread gage with floating Y-axis and rotating Z-axis, flexible centering tip for specimens up to 140 mm length and 16 mm height</p> <p>Zum Prüfen von Dornen, Gewindelehren mit schwimmender Y-Achse und rotierender Z-Achse, federnde Zentrierspitze für Prüflinge bis 140 mm Länge und 16 mm Höhe</p>	
<p>Center support movable Spitzenbock verschiebbar</p>	76 4206 926 25	<p>To test plug gage, thread gage with floating Y-axis, flexible centering tip for specimens up to 140 mm length and 16 mm height</p> <p>Zum Prüfen von Dornen, Gewindelehren mit schwimmender Y-Achse, federnde Zentrierspitze für Prüflinge bis 140 mm Länge und 16 mm Höhe</p>	<p>Picture similar / Abbildung ähnlich</p>
<p>Temperatur sensor magnetic with copper plate</p> <p>Temperatursensor magnetisch mit Kupferplatte</p>	76 6646 100 25	<p>Magnetic temperature sensor 14 bit to measure the frame-or the testobject temperature, resolution 0,01°C</p> <p>Magnetischer Temperatursensor, 14 bit, zum Messen der Gehäuse- oder Messobjekttemperatur, Auflösung 0,01°C</p>	

Advanced Accessory Erweitertes Zubehör	Order No. Bestell-Nr.	Description & Scope Beschreibung & Anwendungsbereich
<p>Temperatur sensor with clamp, 9 mm</p> <p>Temperatur-Messklammer, 9 mm</p>	76 6646 101 25	<p>Temperature sensor 14 bit to measure with clamp for gauge blocks to record the temperature during the calibrating process, resolution 0,01°C</p> <p>Temperatursensor mit Klammer für Endmaße, 14 bit, zur Temperatur-erfassung während der Kalibrierung, Auflösung 0,01°C</p>
<p>Slot table Nutentisch</p>	76 4205 016 25	<p>For series measurements with pre-positioned fixes</p> <p>Für Serienmessungen mit vorpositionierten Anschlägen</p>
<p>Reducing bushing Reduzierbuchse Ø 8 mm zur Aufnahme von Messuhren</p>	76 4206 253 25	<p>To check dial gauges and measuring sensors with 8 mm shaft, inserted at the anvil with clamping function</p> <p>Für Prüfungen von Messuhren und Messtastern mit 8 mm Aufnahme, eingesetzt am Amboss mit Klemmfunktion</p>
<p>Extension probe 186 mm Verlängerungstaster 186 mm</p>	76 4206 290 10	<p>Long extension probe to attach the sleeve for probing the measuring bolt when checking the dial gauges</p> <p>Langes Tastelement zum Aufsatz an die Messspinole zum Antasten des Messbolzen bei Uhrenprüfungen</p>
<p>Union nut Überwurfmutter</p>	76 4206 183 10	
<p>Plate probe Ø 6 mm for internal measuring bracket for small drill holes Tellertaster Ø 6 mm für Innenmessbügel für kleine Bohrungen</p>	76 4206 601 10	<p>For punctures in holes in combination with inner measuring brackets</p> <p>Für Einstiche in Bohrungen in Verbindung mit Innenmessbügel</p>



Advanced Accessory Erweitertes Zubehör	Order No. Bestell-Nr.	Description & Scope Beschreibung & Anwendungsbereich	
<p>Foot switch Fußschalter</p>	76 1610 025 25	<p>Connection to PU 36 for measured value transfer</p> <p>Anschluss an PU 36 zur Messwertübernahme</p>	
<p>Additional weight Zusatzgewicht</p>	76 4206 256 25	<p>Clamped weight to increase the gauging force up to 2.5 N</p> <p>Klemmgewicht zur Erhöhung der Messkraft bis 2,5 N</p>	
<p>Internal measuring device for small drillholes Innenmess- vorrichtung für kleine Bohrungen</p>	76 4206 331 25	<p>For small drillholes as of 0.9 mm incl. measuring yoke with zero indicator probe; interchangeable precision indicator with ruby balls 0.8 and 2 mm</p> <p>Für kleine Bohrungen ab 0,9 mm, inkl. Messbügel mit Nullindikatorstaster; wechselbare Innenmesstaster mit Rubinkugeln 0,8 und 2 mm</p>	
<p>Thread measuring wires in holder (fixing bore Ø 8 mm) Gewindemess- drähte im Halter (Haltebohrung Ø 8 mm)</p>	Auf Anfrage	<p>Wire diameter 21 part as per "Zeiss-series"; details refer to page 120</p> <p>Drahtdurchmesser 21-teilig nach „Zeiss-Reihe“; Details siehe Seite 120</p>	

Advanced Accessory Erweitertes Zubehör	Order No. Bestell-Nr.	Description & Scope Beschreibung & Anwendungsbereich
<p>Pin measuring table Stiftmesstisch</p>	76 4206 950 25	<p>Supporting prism for fast and economic checking of pin gage and cylindrical specimens with measuring inserts with cutting edges</p> <p>Auflageprisma zum schnellen und wirtschaftlichen Prüfen von Prüfstiften und zylindrische Prüflingen mit Messeinsätzen mit Schneiden</p> 
<p>Measuring attachment measuring edge 8 x 0.5 mm Messaufsatz Messschneide 8 x 0,5 mm</p>	76 3811 676 24	<p>For pin gage measurements with pin measuring table</p> <p>Zur Prüfstiftmessung mit Stiftmesstisch</p> 
<p>vise Schraubstock</p>	76 4207 450 25	<p>Für Messobjekte bis max. 50 mm Breite, Einspannhöhe 13 mm</p> <p>For measuring objects with a max. width of 50 mm, clamping height 13 mm</p> 
<p>vise shared Schraubstock</p>	76 4207 456 14	<p>Direkt auf Tisch montierbar mit Nutsteinen, flexibel einstellbar, Einspannhöhe 24,5 mm</p> <p>Can be mounted directly on the table with slot nuts, flexibly adjustable, clamping height 24,5 mm</p> 